

431/344

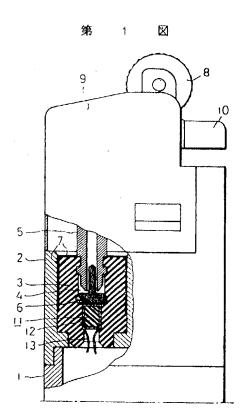

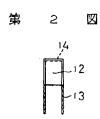

431/344

⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57-10025

①Int. Cl.³F 23 Q 2/16

識別記号 101 庁内整理番号 6529-3K ⑩公開 昭和57年(1982) 1 月19日

発明の数 2 審査請求 有

(全 3 頁)

ூガスライターにおけるガス量調整装置および

その形成方法

②特 願 昭55-80937

愛出 願 昭55(1980)6月17日

⑫発 明 者 北林誠一

上尾市大字小敷谷919-12

⑪出 願 人 株式会社丸一製作所

上尾市向山431-1

⑪出 願 人 北林誠一

上尾市大字小敷谷919-12

⑩代 理 人 弁理士 佐々木清隆 外2名

明 袖 書

1. 発明の名称

ガスライターにおけるガス帯機整装簡およ びその形成方法

2 特許請求の範囲

1. 無料機の天板におけたされ内に、上端を火口とする燃料噴射管の基端を排着し、かつ適宜の無料路開州を設けたガスライターにおいて、上配透孔内にゴム等の軟質弾性材料よりなる短円柱状の光複部材を、予めその上向から関面にわたる外面に、一速の所定太さの芯糸を、それぞれ両端地が関面に沿つて下方に突出するように影響して無くしたガスライターにおけるガス最勝整装備。

2 燃料機の天板に設けた淡孔内に、上端を火口とする燃料噴射者の蒸端を挺滑し、かつ適宜の燃料路 開閉弁を取りつけたガスライターの製造に当り、予め上配透孔に嵌合すべき大きさのゴム等の軟質単性材料よりなる短円柱状の充填部材に、その上面を横切つて所定太さの一連の芯糸を設置し、かつ芯糸の両端部を充填部材の周面対応位置

に然わせて所要長さ無下させたのち、この充填部 材をそのすま天物下方から洗礼内に圧入し、芯米 両端を充填部材の下方に突出させてなるカスライ ターにおけるカス貴端繁装飾の形成方法。

3. 発明の詳細な説明

この会明は、ガスライターにおけるその燃焼用 ガス量を常時一定に保つガス無調整装飾およひそ の形成方法に関するものである。

この発明のカス番揚彩製簡を備えたカスライクーの一例を第1図について説明すると、1は歩料時であつて上面を天板2で却止され四部に形化ガスが充填されている。この天板2には一方に偏してゴム毎の軟御弾性材料よりたる径体3が移漏削っにより埋入間滑され、その中心に勢けた洗孔4に燃料噴射管3が下端に受廃るを嵌準して埋入立

100を指先でするとともに圧下

することにより fr 火と回時に前配燃料 順射 質 ま を体 ま の 弾性に 抗して前 方 (図の 左 方) に 増糾 さ せ、 金 編 で 作 られた 受 歴 る の 下 縁 聞 献 と 透 孔 4 内 面 と の 間 に 空 隙 を 生 じ さ せ、 と の 空 隙 を 通 つ て 上 昇 噴 射 する 感料 ガス に 海 火 が 行 われる よ り に な つ て い る。

この場合、然料槽/内には液化ガスの上方に無 余した気化ガスが充満しているから、そのままで は多番の気化ガスが一度に上昇噴射して不過当で あるから、前配栓体 まの洗孔 4 内には下方に近近く ガス番編撃装置! 1 が形成されている。この円柱状 の充填部材! 2 にその関面から上面にわたつて、 強の芯糸! 3 を飛移してなるものであつて、第2 図に示すように予め、栓体と同じく弾性材料である はてたわち所定の規格番号の木綿糸からな悪 1 まな、上面直径位置から両端が周面から まれまないますを るように軟架したのち、これをそのますを を あよりに発したのた。 で のまれまないますを なった。 とにより答易に を のまれるとにより答易に を のように を のまれての のまれると のもれた短円柱状の のもれた短円柱状の のもれた短円柱状の のもれた短円柱状の のもれた短の で のもれた短い のは のもれた短い のは のもれた短い のは のもれた短い のもれた のもれたる のもれた のもれた のもれた のもれた のもれた のもれた のもれた のもれた のもれたる のもれた のもれたる のもれた のもれた のもれた のもれたる のもれた のもれたる のもれたる のもれたる のもれたる のもれた のもれたる

との発明のガス量調整装飾 / / は、以上述べた よりに単に知円柱状の充填部材ノスに芯糸ノまを 然わせて下方から栓体ョの流孔4に圧入するだけ て得られるものであつて、従来の機械構造あるい は栓体に芯糸を推通したのち上端を所要長さに切 脚するものと異なり、取付後における芯糸!3の 気化を行う上面の長さは自然に一定となるから、 44付作券の簡単であることと相まつて、製造工程 上、格別に趨整を要することなく常に一定のカス 量のライターを暴産するととができて非常に好都 台である。たね、前記第 / 図の実 掘外に示したラ イターでは、燃料路崩旋弁をゴム製径体3と金庫 製受際もで形成しているが、通常の機械的ペルブ を偏えたライターの場合であつてもよく、 充填部 材!2を軟貨弾性材を用いることにより、透孔内 曜の材質に快係なく芯糸と共に圧接保持させるこ とができる。

4. 図面の鮮単な説明

図面はとの発明の実施例を示し、第/図は一部 断面側面図、第 3 図は充塡材に芯糸を装架した状 成することができる。 なお、 この場合、 充填部材 / 2 に予め芯糸 / 3 係止用の 四条 / 4 を設けてお くと便利である。 また充填部材 / 2 の材料は汚孔 4内が弾性であれば硬質材でよいわけであるが、 芯糸 / 3 を充分くい込ますために弾性体が好きし い。

こうして圧入された充填部材/2は、透孔4下部を閉塞して燃料ガスの上昇を関止し、また芯糸/3は充填部材/2の側面に沿り部分は全体からとの間に埋入状態に保持されているが上面部分をよび両垂下端は自由状態であるから、両垂下端が形化ガス中にある場合は、液化ガスは芯糸/3に形形をして上面部分で気化し、常に一定量の気化しかる。なか、芯糸/3の両垂下端を常に液化ガス中に受賞しておくためには、洗孔4の下端に燃料供管を接続する。第1回の使用燃料管を形成にガス中にででは、第1回の使用燃料では、水の面はでは同供給管を取りつけず、使用に成り、一回の使用燃料を配戻して燃料の節約を計つている。

態を示す側面図である。

図中符号、/ は燃料構、 2 は天板、 3 は発体、 4 は透孔、 5 は燃料暗射管、 6 は受郎、 / / はガ ス量鵬郵鉄館、 / 2 は充填部材、 / 3 は芯糸、を 示す。

代琤人 弁理士(8107) 佐々木 凊 隆

(行か 2名)

CLIPPEDIMAGE= JP357010025A

PAT-NO: JP357010025A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 57010025 A

TITLE: GASIFICATION ADJUSTING DEVICE FOR GAS LIGHTER AND ITS FORMING METHOD

PUBN-DATE: January 19, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KITABAYASHI, SEIICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

KK MARUICHI SEISAKUSHO

N/A

KITABAYASHI SEIICHI

N/A

APPL-NO: JP55080937

APPL-DATE: June 17, 1980

INT-CL (IPC): F23Q002/16

US-CL-CURRENT: 126/96

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable to supply gasified liquid gas at constant rate at all times by a method wherein a wick string is configurated so as to gasify liquefied gas at constant rate at all times.

CONSTITUTION: The gasification adjusting device 11 consists of a cylindrical filling member 12 affixed with the wick string 13 and fitted in an open-worked hole 4. The device 11 is constituted by a method wherein a plug body 3, into the open- woked hole 4 of which the cylindrical filling 12, made separately of the same resilient material as that of the plug body 3 and bridgedly mounted with the wick string 13 of necessary size so as to suspend both the string ends along the peripheral surface of the member 12 from the points forming the both ends of a diameter on the upper surface of the filling 12, is pressed from below the plug body 3. The filling 12 pressed in the open-worked hole 4 blocks the lower part of the hole 4 and prevents the fuel gas from ascending. Because the portion on the upper surface of the filling member 12 and both ends of the wick string 13 are in free state, when both ends of the wick string 13 are steeped in a liquefied gas, the liquefied gas permeates in the wick string 13 and gasifys at the portion on the upper surface of the filling member 12 to store a fixed amount of gasified gas at all times below a receptacle 6.